

Technische Daten	MFA 25	MFA 12	MFA 8
Genauigkeitsklasse EN ISO 9513	0,5	0,5	0,2
Messprinzip	DMS-Vollbrücke		
Messweg für die Zugprüfung	25 mm	12 mm	8 mm
Linearitätsfehler einschließlich Hysterese	0,25 %	0,25 %	0,1 %
Anzeigefehler (v.A.)*	0,5 %	0,5 %	0,2 %
Anzeigefehler*	1,5 µm	1,5 µm	0,6 µm
Wiederholgenauigkeit	0,1 %		
Fehler der Anfangsgerätemesslänge	50 µm		
Empfindlichkeit	2 mV/V		
Nennwiderstand der Brücke	350 Ω		
Max. zul. effektive Brückenspeisespannung	14 V		
Betätigungskraft	> 10 cN		
Standard-Anfangsgerätemesslänge	25 (20) und 50 mm		
Andere Anfangsgerätemesslängen	auf Anfrage		
Standardtemperaturbereich	+1 °C bis +60 °C		
Klimakammerausführung	+1 °C bis +200 °C		
Klimakammerausführung	-55 °C bis +260 °C		
Abmessungen L ₀ 25 (H x B x L)	27 x 50 x 140 mm		
Abmessungen L ₀ 50 (H x B x L)	52 x 50 x 140 mm		
Gewicht	ca. 95 g		

* Der größere Wert ist zulässig

Einstellbar auf Probenquerschnitte:


Rund	bis 28 mm Durchmesser
Flach	bis 28 mm Dicke bis 30 mm Breite
Rund mit Zusatzteilen	bis 50 mm Durchmesser
Flach mit Zusatzteilen	bis 50 x 50 mm
Kabellänge	5 m



SCHÜTZ
+LICHT

MFA 25 / 12 / 8

Handangeklemmtes Längenänderungsmessgerät

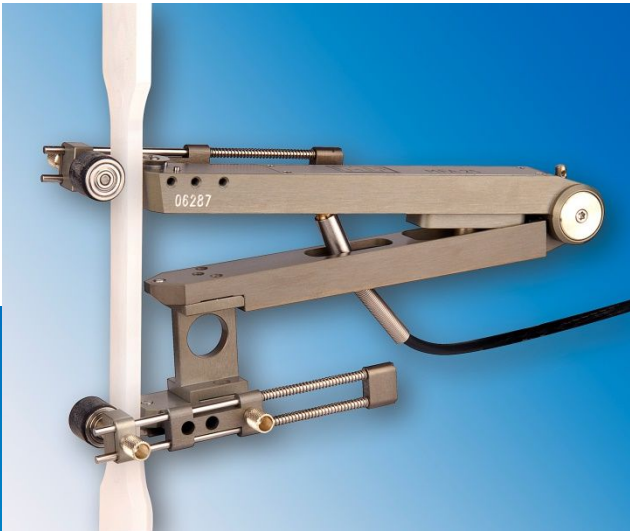

Einsatzbereich

Das Längenänderungsmessgerät MFA 25 ist für viele Proben ab einer Anfangsgerätemesslänge (L_e) von 25 mm geeignet (durch 180°-Drehung der Messschneiden sogar ab L_e = 20 mm). Bei einem Messweg von 25 mm ist es für einen vielseitigen Einsatz bei Metall- und Kunststoffproben verwendbar. Besonders die geringen Rückstellkräfte belasten die Proben nur wenig. Seine Messgenauigkeit erfüllt die Anforderungen der Norm EN ISO 9513, Klasse 0,5.

Konstruktion und Funktion

Die aus einer hochfesten Aluminiumlegierung bestehenden Messarme sind mit spielfrei verspannten Wälzlager in einem Drehpunkt geführt. Es handelt sich hier um eine leichte, aber stabile Konstruktion, die durch ihre einfache Handhabung auch für eine rationelle Prüfung größerer Stückzahlen geeignet ist. Die im oberen Arm angeordnete Messfeder überträgt nur Bewegungen aus der Messrichtung auf eine fein geläppte Fläche des unteren Arms, so dass die Anklemmkkräfte und auch Zwang aus anderen Richtungen nicht die Messung verfälschen. Bei Überschreitung des Messweges oder Probenbruch mit angesetztem MFA 25 wird die Messfeder durch Anschläge absolut geschützt. Zwei bewährte Anklemmvorrichtungen, wie sie ebenfalls beim MINI MFA 2 zum Einsatz kommen, erlauben es, das Messgerät schnell und präzise an die Probe anzuklemmen. Da jeder Messarm seine

Gegenrolle selbst trägt, ändert sich der Gegenrollenabstand entsprechend dem Messweg, so dass nur geringe Biegekräfte die Probe belasten. Das Messgerät bietet zur Gewichtskompensation bei besonders kerbempfindlichen Proben einen vorbereiteten Aufhängepunkt. Das L_e des Messgerätes ist auf 30, 50, 80 und 100 mm erweiterbar. Schneide und Anklemmvorrichtung sind auf einem gemeinsamen Träger angebracht, so dass diese gleichzeitig umgesetzt werden. Die Messfeder ist mit einer temperaturkompensierten DMS-Vollbrücke appliziert, die auf 2 mV/V für den Messnennweg abgeglichen ist. Die runden Messschneiden sind durch Verdrehen am ganzen Umfang ausnutzbar und erreichen dadurch eine vielfache Lebensdauer.

Klimakammer

Für den Klimakammereinsatz von + 1 °C bis + 200 (-55 bis 260) °C ist eine Sonderausführung des MFA 25 lieferbar.

Bedienung

Zum Ansetzen des MFA 25 werden die beiden sich gegenüberliegenden Anklemmvorrichtungen mit Daumen und Zeigefingern gleichzeitig aufgedrückt, so dass sich der MFA 25 durch Schrägstellen leicht über die Probe bringen lässt. Sollte sich bei großen Probenquerschnitten und kleinem L_e der MFA 25 nicht mehr diagonal über die Probe stecken lassen, kann die untere Anklemmvorrichtung

umgesetzt werden, so dass beide Anklemmvorrichtungen an einer Seite sitzen. Am MFA 25 muss nichts entriegelt oder justiert werden. Die Konstruktion ist so verwindungssteif, dass das L_e bei geschlossenen Messarmen exakt stimmt.

Kalibrierung

Die Kalibrierpunkte des MFA 25 sind durch seine Anschläge definiert. Der Messwert des obersten Anschlages ist werkseitig ausgemessen und für das jeweilige Messgerät im beiliegenden Protokoll exakt angegeben, so dass ein einfacher Empfindlichkeitsabgleich leicht durchzuführen ist.

- 1. Unangeklemmten Aufnehmer in Messlage bringen (Messarme geschlossen) und den Messverstärker auf "Null" abgleichen.
- 2. Aufnehmer am oberen Messarm waagrecht festhalten, so dass der untere Messarm frei nach unten gegen seinen Anschlag wegklappt.
- 3. Der Messverstärker ist dann auf den im Kalibrierungsprotokoll angegebenen Wert einzustellen, z.B.: Istweg (Protokollwert) 25,48 mm = 10,192 V. Das entspricht bei einem Nennweg von 25,00 mm 10,00 V.
- 4. Punkt 1 bis 3 wiederholen und ggf. nachjustieren.

Empfehlung

Bei hohen Anforderungen an den Abgleich sind folgende Kalibriergeräte geeignet: KMF 3 zum Empfindlichkeitsabgleich. KMF 01 zum Empfindlichkeitsabgleich und zur Linearitätsprüfung für Messgeräte der EN ISO 9513 Klasse 0,2 und ASTM Klasse A.

Doppelseitiger MFA 25

Mittels einer Doppelanklemmvorrichtung können zur Mittelwertbildung gleichzeitig zwei MFA 25 angeklemt werden.

Ersatzteile und Zusatzteile

Verlängerungsarm für	L _e 30 mm
	L _e 50 mm
	L _e 80 mm
	L _e 100 mm
Runde Messschneide Ø 9,5 mm	
Rechteckige Messschneide 9,5 x 10 mm	
Zusatzteile für Probenquerschnitte bis max. Ø 50 mm und 50 x 50 mm flach	
Schneidenbefestigungsschraube M3 x 8 T10	
Anklemmbefestigungsschraube M2,5 x 6 T8	
Doppelanklemmvorrichtung für doppelseitigen MFA 25	

MFA 8 Klasse 0,2

Die Unlinearität (< 0,5 % v.A.) des MFA 25 entsteht durch die Drehpunkt Lagerung und den großen Messweg von 25 mm. Mit 8 mm Messweg und höchster Linearität ist eine Ausführung in der Klasse 0,2 EN ISO 9513 (ASTM Kl. A) lieferbar. Die Typenbezeichnung für dieses Gerät ist MFA 8. Das MFA 8 unterscheidet sich vom MFA 25 in den technischen Daten (siehe Rückseite).

Lieferumfang

1	MFA 25/12/8 mit 5 m Kabel
1	Verlängerungsarm L _e 50 mm
2	Anklemmvorrichtungen mit einer Gegenrolle
je 2	Ersatzschrauben M2,5 und M3
1	Schraubendreher TORX T8
1	Schraubendreher TORX T10
1	Messprotokoll
1	Aufbewahrungskoffer

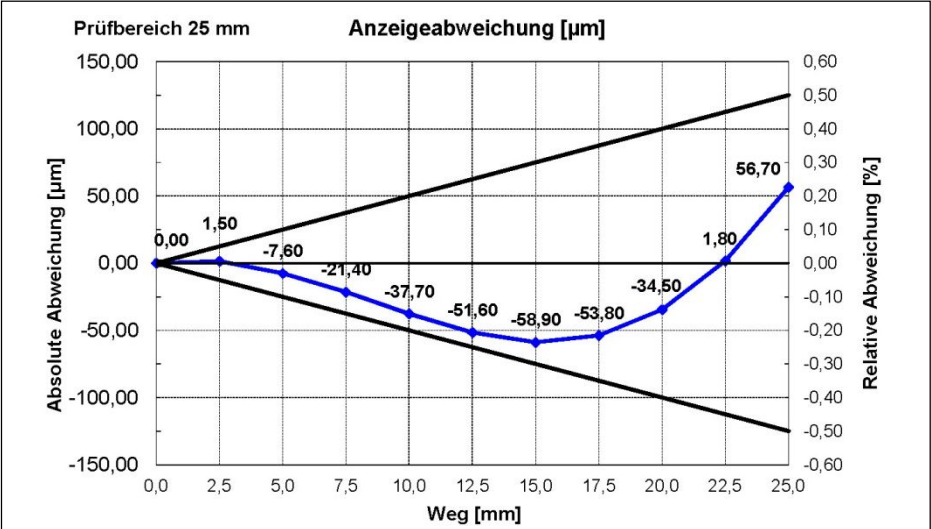


Bild 2: Linearitätsdiagramm MFA 25

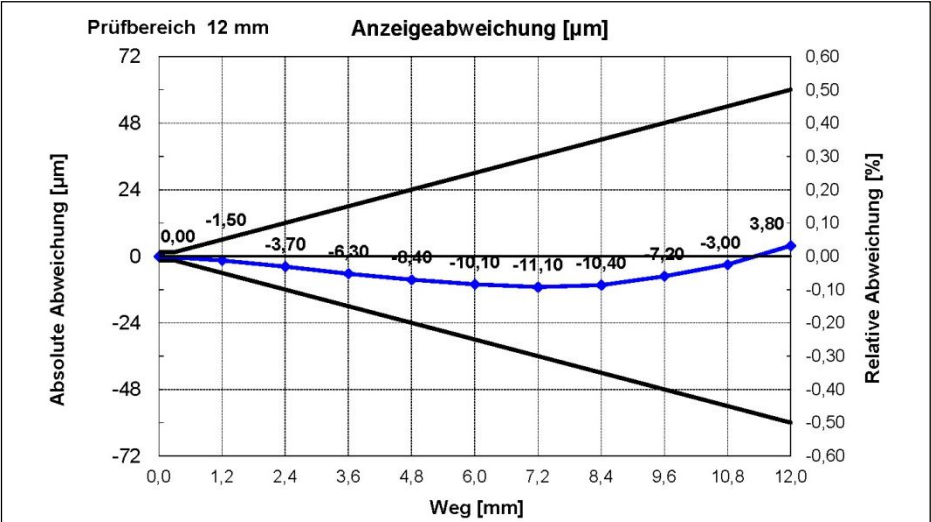


Bild 3: Linearitätsdiagramm MFA 12

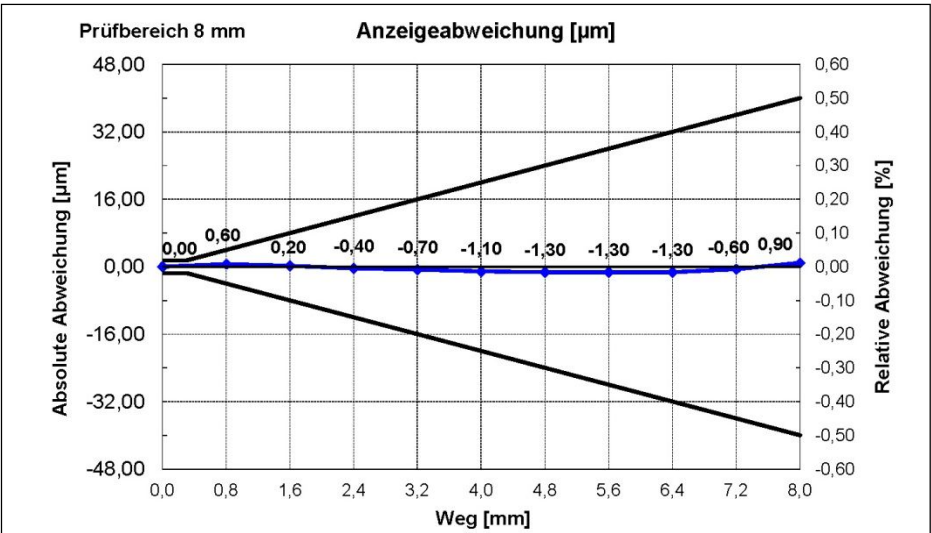


Bild 4: Linearitätsdiagramm MFA 8

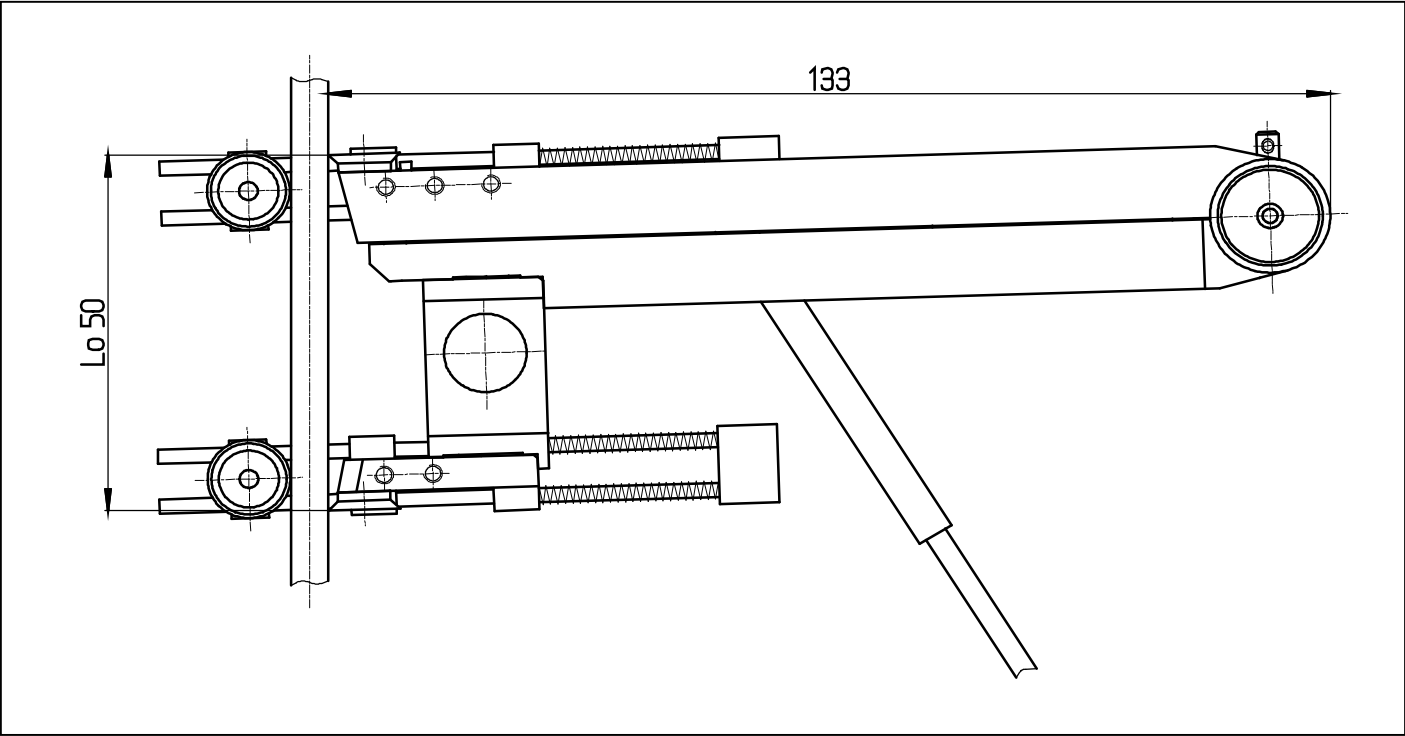


Bild 1: Standard MFA 25/12/8 mit L_e 50 mm

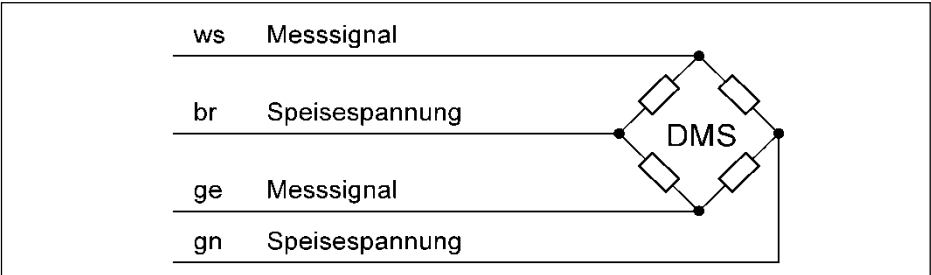


Bild 5: Anschlussbelegung